



WebHeat

Door Flex

Stappenplan voor de montage van WebHeat Door Flex op voedingskabel

- 1) Bepaal de inkeping in de verwarmingskabel tbv de warme zone. Knip de verwarmingskabel rekening houdend met voldoende lengte Deze lengte kan gebruikt worden als deel van de (koude) aansluitkabel.




- 2) Verwijder circa 60mm van de buitenste isolatie en verwijder vervolgens de (gewikkelde) verwarmingsdraad. Schuif de bijgeleverde krimpkous 12/4 x 10cm over de verwarmingskabel.






- 3) Knip de silicone isolatie en strip de beide stroomdraden van de verwarmingskabel 3-4 mm. Strip vervolgens de aansluitkabel voldoende en schuif de 8/2 x 3cm over de twee aansluitdraden.

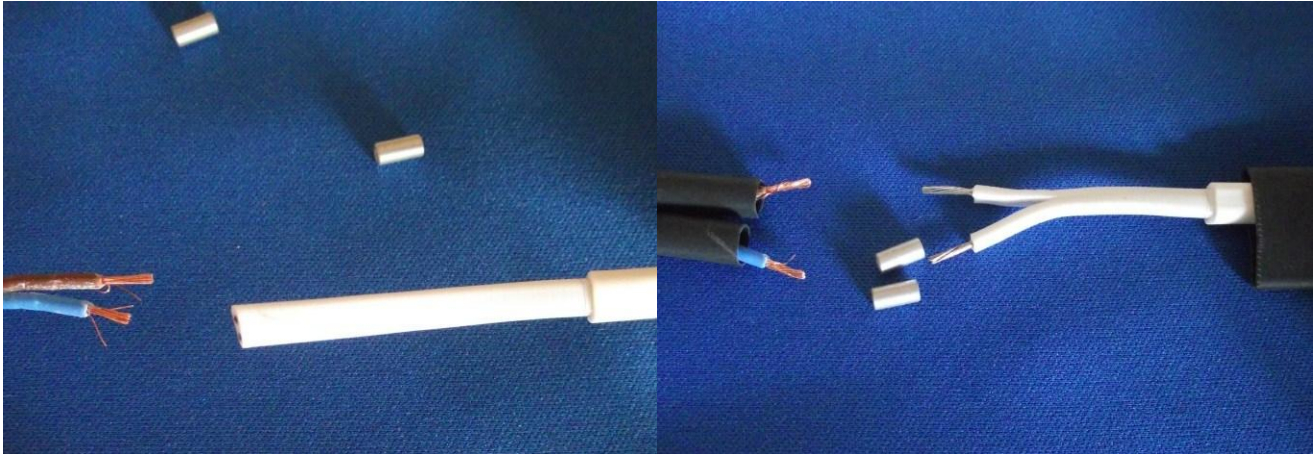

- 4) Verbind de aansluitkabels met de stroomvoerende draden van de verwarmingskabel mbv een perstang en schuif de twee krimpkousen over de verbindingen. Verhit de krimpkous met een hete lucht pistool.

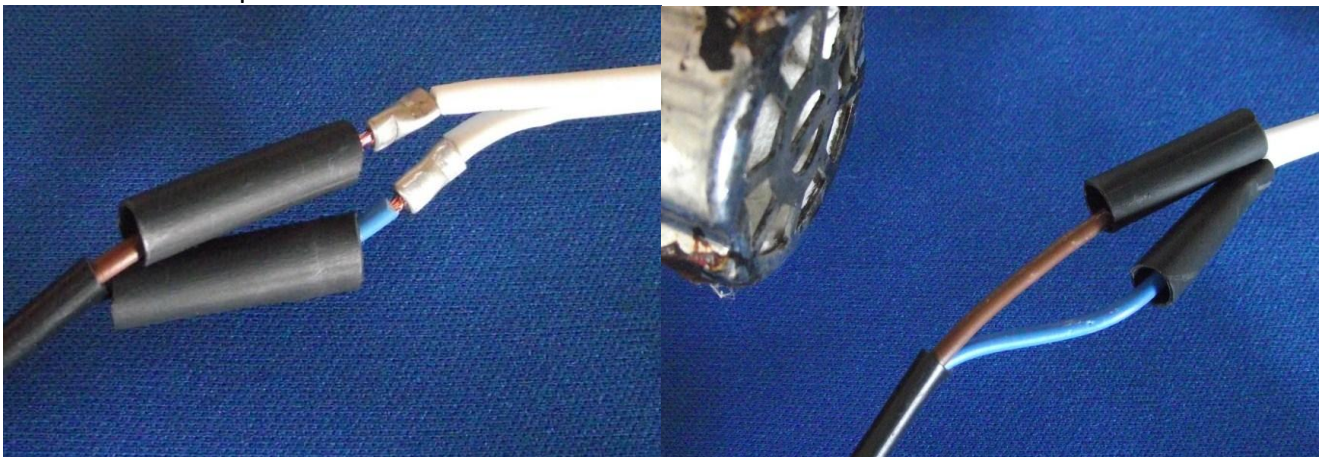

- 5) Schuif de krimpkous 12/4 x 10cm over deze verbinding en verhit de krimpkous met een hete lucht pistool.





Eindafwerking:

- 6) Knip het einde van de verwarmingskabel onder een hoek van 45 graden. Houdt rekening met het einde van de verwarmingszone (inkeping). Schuif de krimpkous 12/4 x 5cm over de eindafsluiting en verhit de krimpkous met een hete lucht pistool.

